

Fitxes d'investigació d'accidents de l'Invassat

Accident greu per caiguda des de la coberta
d'una nau situada a una altura de 9 metres del pis.

FIA 13_2017

INVASSAT

PROCEDÈNCIA: Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT

Accident Greu per caiguda des de la coberta d'una nau situada a una altura de 9 metres del pis.

DADES DE L'ACCIDENT

DADA	CODI								TEXT
ACTIVITAT ECONÒMICA (CNAE)	4		1		2				Construcció d'edificis
ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA	4				9				Una altra activitat específica del grup 4 no mencionada anteriorment.
DESVIACIÓ	5				1				Caiguda d'una persona -des d'una altura.
FORMA (CONTACTE, MODALITAT DE LA LESIÓ)	3				1				Colp sobre o contra resultat d'una caiguda del treballador
AGENT MATERIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA	0	2	0	1	0	2	0	0	Teulades, terrasses, lluminàries, bigams
AGENT MATERIAL DE LA DESVIACIÓ	0	2	0	1	0	0	0	0	Parts d'un edifici fixos en altura (teulades, obertures)
AGENT MATERIAL CAUSANT DE LA LESIÓ	0	2	0	1	0	0	0	0	Parts d'un edifici fixos en altura (teulades, obertures)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL

L'empresa a què pertany el treballador accidentat realitza tasques de qualsevol tipus en el sector de la construcció, entre les que es troben la neteja i manteniment de plaques translúcides en cobertes. El treballador accidentat es trobava realitzant tasques de reparació, com a conseqüència d'una gotera, en la coberta de la nau d'aparcament de l'empresa contractista. El treballador accidentat va estar desmuntant plaques translúcides junt amb un company, que va haver d'absentar-se un moment del lloc.

DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT

En el moment de l'accident, el treballador accidentat es trobava només sobre la coberta desmuntant una placa quan va caure pel buit que ells mateixos havien generat, a una altura aproximada de 8,5 m del sòl.

DADES COMPLEMENTÀRIES

El lloc on es desenrotllava el treball era una coberta fràgil de xapa galvanitzada amb grossària inferior a 10 mm, amb plaques translúcides de polièster, no dissenyada per al trànsit de persones.

No hi ha cap mitjà previst en el centre de treball per a l'accés a la coberta i se no té mesures de protecció com a baranes en tot el seu perímetre.

En el moment de l'accident l'empresa no tenia modalitat preventiva, no disposa de registre documental de formació i informació al treballador sobre els riscos existents en el seu lloc de treball ni de mesures de protecció i prevenció que ha d'adoptar.

No es disposa de registre documental d'entrega d'Equips de protecció individual necessaris per a l'exercici del seu treball.

CAUSES

CAUSES DEL RISC

El risc s'origina amb la presència del treballador accidentat en la coberta de la nau i l'existència de buits en dita coberta generats amb la retirada de les plaques.

CAUSES DEL SUCCÉS

L'accés, per causes desconegudes (si bé va poder tractar-se d'un desequilibri) , del treballador accidentat al buit existent en la coberta.

CAUSES DE LES CONSEQÜÈNCIES

Inexistència de dispositiu d'ancoratge per a realitzar els treballs sobre coberta fràgil. La caiguda d'altura del treballador accidentat a través del buit existent en la coberta origina la xafada del seu cos contra el sòl.

RECOMANACIONS PREVENTIVES

En relació a l'accident de treball:

- Abans d'efectuar qualsevol treball sobre una coberta s'haurà de realitzar un estudi previ de la mateixa. Segons les condicions existents, (tipus, pendent, mesures de protecció existents etc.) es dissenyarà el sistema de treball, mitjans d'accés segur, equips de protecció personal necessaris i forma d'usar-los. Basant-se en la informació demanada es realitzarà una avaluació específica per als treballs que es vagen a realitzar establint les mesures de prevenció i de protecció necessàries.
- Quan existisquen lucernarios ja muntats s'hauran de protegir els seus costats accessibles (bé per mitjà de baranes de suficient resistència, cobrint-los amb engrallats metàl·lics d'una resistència suficient, o adoptant mesures de seguretat equivalents) .
- Sempre s'hauran d'anteposar les mesures de protecció col·lectiva enfront de les mesures de protecció individual.
- En el cas que siga necessari recórrer a sistemes de protecció individual anticaigudes, s'haurà de garantir que siguin dissenyats i instal·lats de manera que garantisquen la seguretat i salut dels treballadors d'acord amb la norma UNE-EN -363/2009. Inclouran necessàriament dispositiu de pressió al cos, subsistema de connexió i punt d'ancoratge segur cada un d'acord a la seua norma


corresponent.

En relació a la gestió preventiva de l'empresa:

- L'empresa, a través de la seua modalitat preventiva, haurà de desenrotllar un sistema de gestió de la prevenció que li permeta complir amb les obligacions establides en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E n.º 269, de 10 de novembre de 1995).
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, (B.O.E n.º 298, de 13 de desembre de 2003).
- R.D.39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. (B.O.E nº27, de 31 de gener de 1997).

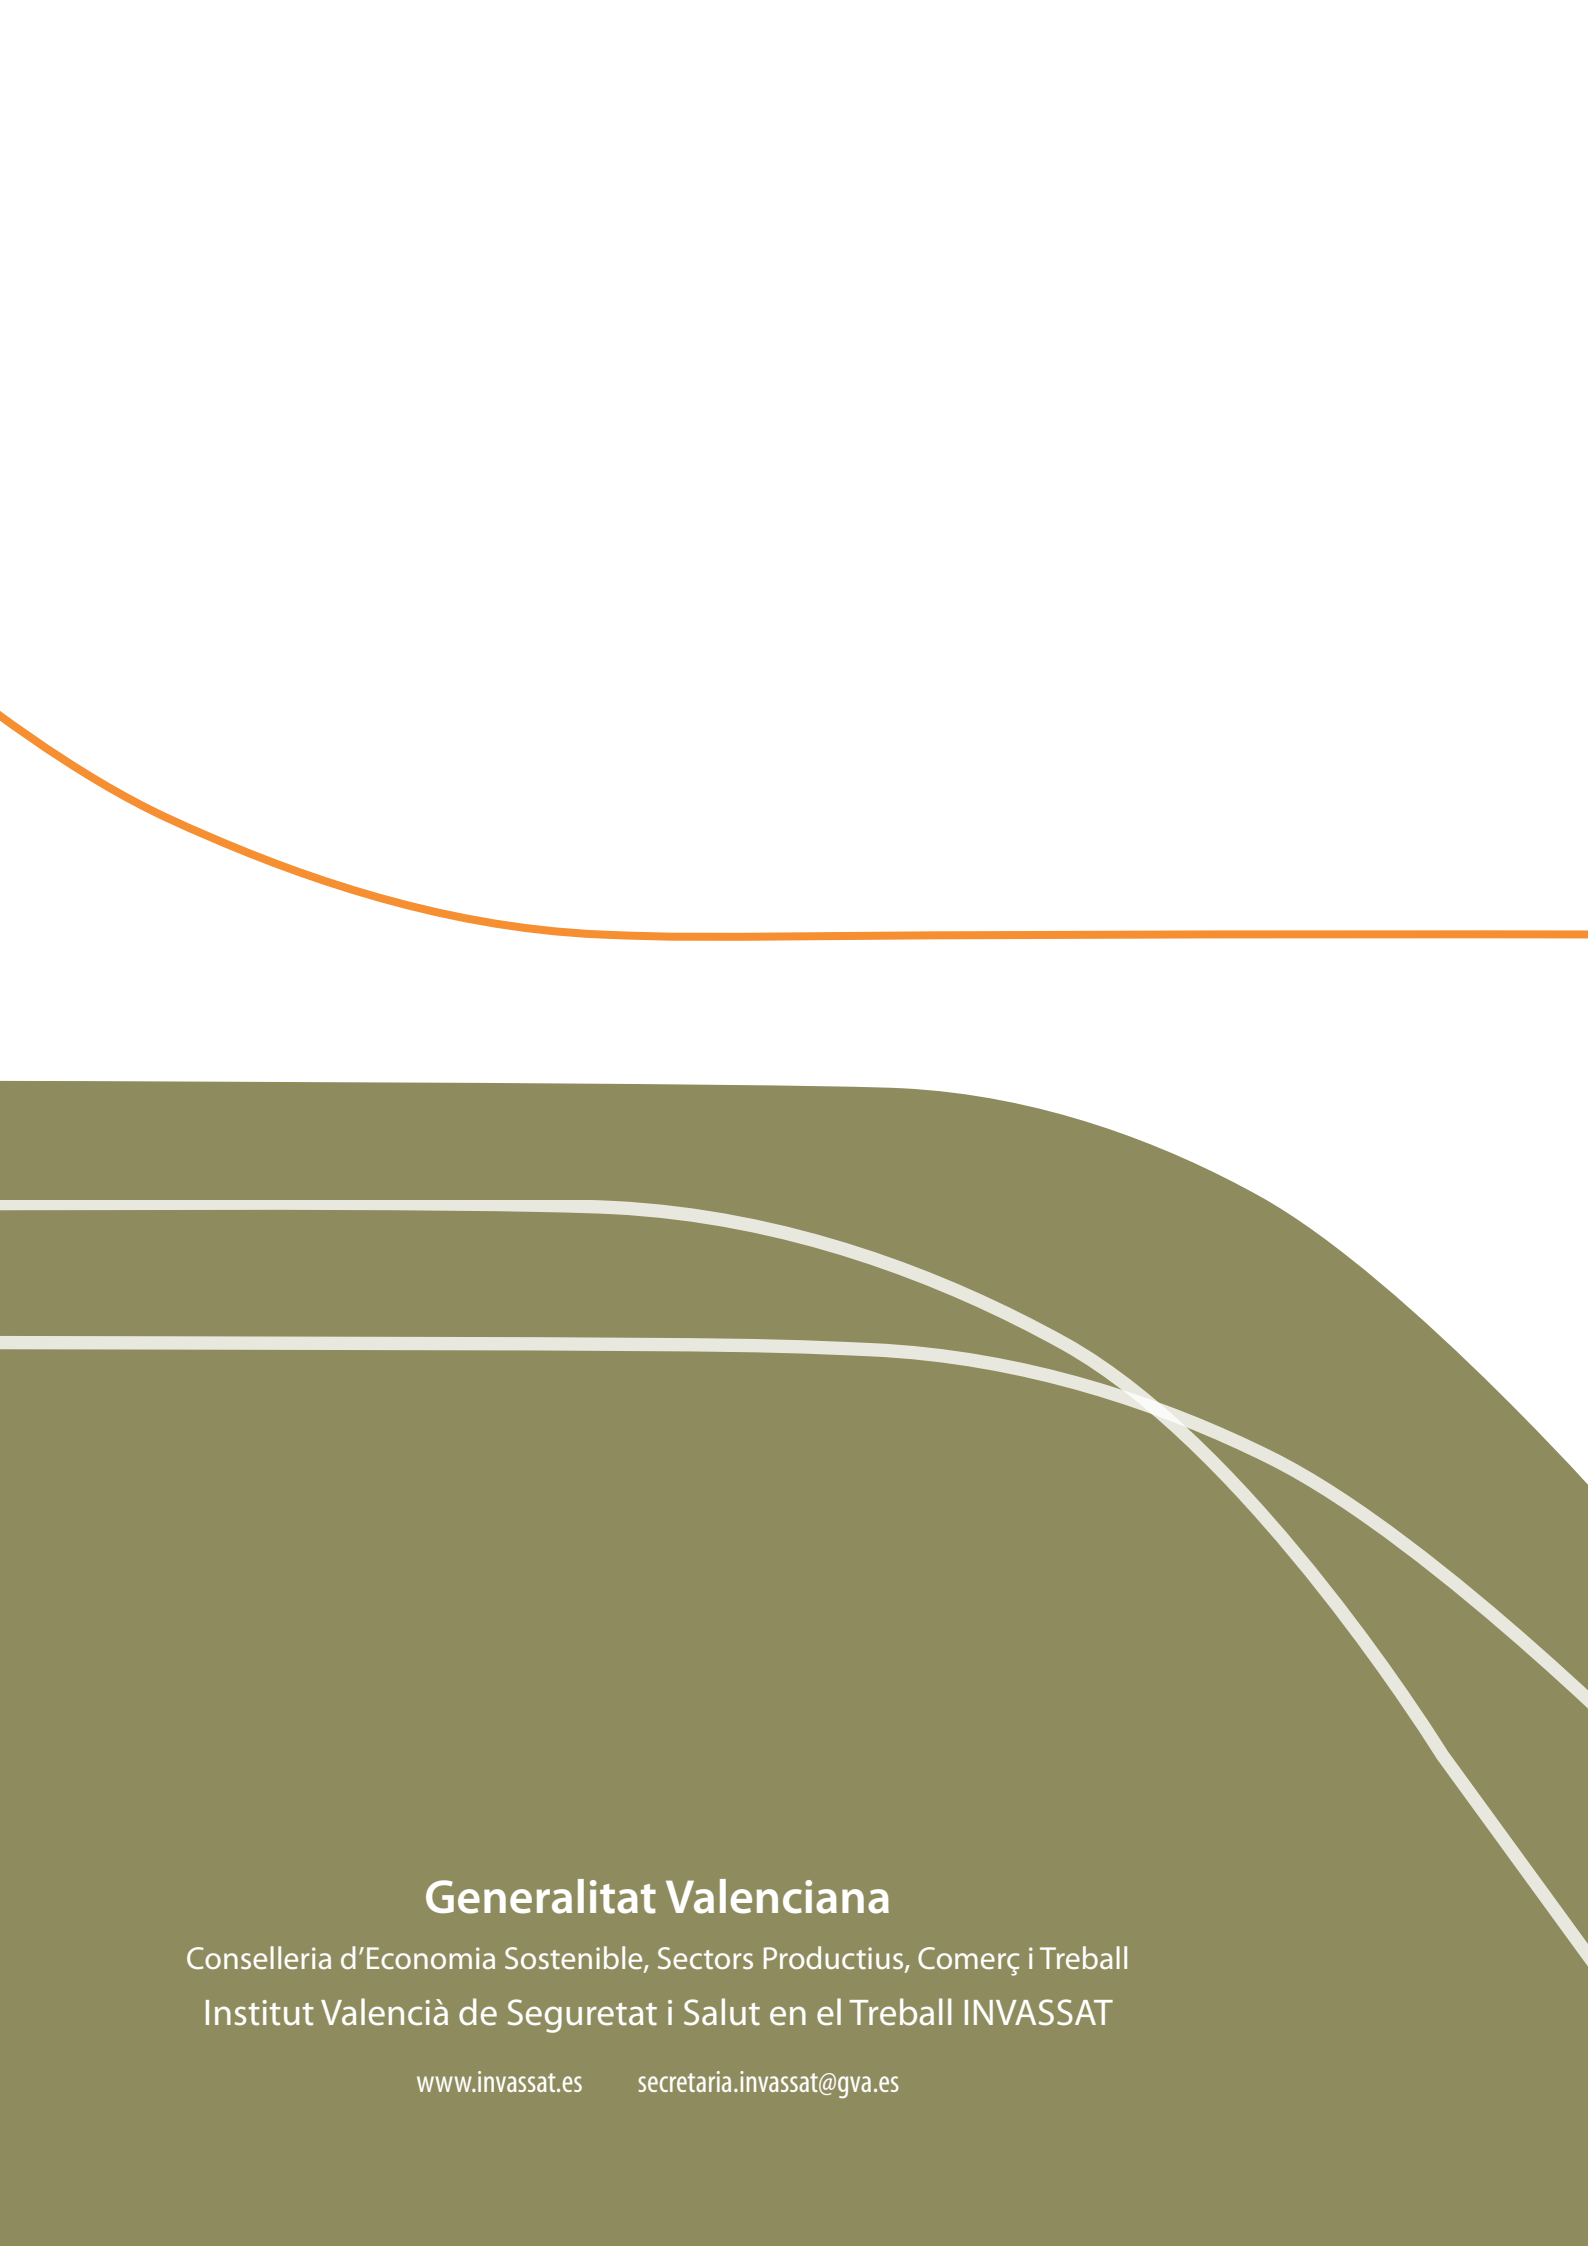

Generalitat Valenciana

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT

www.invassat.es

secretaria.invassat@gva.es